


**LEGENDA**

NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY

NOVĚ NAVRŽENÁ CÍRKULACE

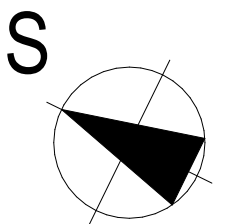

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava zdiva	Úprava stropní kce
101	Schodiště+chodba	16,96	Keramická dlažba S09	Lokální vyspravení omítek+nátěr S08	Perlinka do lepidla+štuk+malba
102	Zázemí provozu	38,05	Keramická dlažba S09	Lokální vyspravení omítek S13	Perlinka do lepidla+štuk+malba
103	Šatna zaměstnanci	10,14	Keramická dlažba S09	Lokální vyspravení omítek S01	Perlinka do lepidla+štuk+malba
104	WC zaměstnanci	1,50	Keramická dlažba S09	Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12	Perlinka do lepidla+štuk+malba
105	WC - muži	1,77	Keramická dlažba S09	Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12	Perlinka do lepidla+štuk+malba
106	Umývárna - muži	5,58	Keramická dlažba S09	Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12	Perlinka do lepidla+štuk+malba
107	WC - invalidé+ženy	3,76	Keramická dlažba S09	Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12	Perlinka do lepidla+štuk+malba
108	Chodba	8,43	Příprava podkladu S10	Lokální vyspravení omítek S01	Perlinka do lepidla+štuk+malba
109	Provozovna	91,83	Příprava podkladu S10	Lokální vyspravení omítek S01	Perlinka do lepidla+štuk+malba
110	Úklidová místnost	1,58	Keramická dlažba S09	Keram.obklad v.1 800 mm S11	Perlinka do lepidla+štuk+malba
		179,25 m²			

ŘEŠENÍ DOMOVNÍHO VODOVODU:

- MATERIÁL PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR, VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDECH NEBO PODÉL ZDIVA
- ROZVOD IZOLOVÁN NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO KAUČUKU : STUDENÁ- 6 mm, TEPLÁ- 13 mm
- ZDROJEM TEPLÉ VODY PRO 1.NPJE KOTEL+OHŘÍVAČ, PRO DALŠÍ PODLAŽÍ JSOU U KAŽDÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INSTALOVÁNY LOKÁLNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
- NA CÍRKULAČNÍM POTRUBÍ MUSÍ BÝT OSAZENY TERMOSTATICKÉ REGULAČNÍ VENTILY

POZNÁMKA

LAPOL BUDE ŘEŠEN SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM A SAMOSTATNÝM PROJEKTEM

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVAST pro s.r.o.</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00</div> <div>IČ: 27848183</div>		
ING. BOHDAN MRÁZEK		ING.VENDULA KVAPILOVÁ ING. JIŘÍ CIGÁNEK				
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.d. OSTRAVA- JIH				
MÍSTO STAVBY:		VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA, 700 30				
PARCELA Č.:		st. 340, 237/10	K.Ú.:	HRABŮVKA	STUPEŇ	DPS
AKCE:		SO 02- REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU, VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA			DATUM	04/2018, REVIZE 10/ 2019
		DOMOVNÍ VODOVOD- 1.NP			FORMÁT	4xA4
					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:50	D.1.4- 006